



ANEXO VI

PUNTOS CRÍTICOS





ÍNDICE

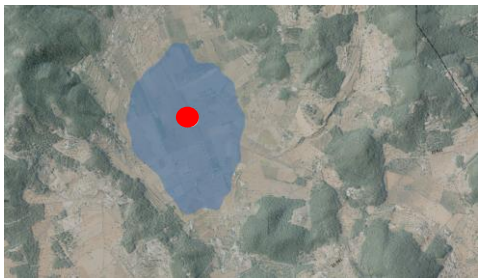
INUNDACIÓN DE ORIGEN FLUVIAL	128
PLANA D'ALBARCA	128
Punto nº 1/31.....	128
TORRENT SA LLAVANERA	129
Punto nº 2/31	129
Punto nº 3/31	130
Punto nº 4/31	131
Punto nº 5/31	132
TORRENT ES REGUERÓ	133
Punto nº 6/31	133
Punto nº 7/31	134
Punto nº 8/31	135
TORRENT ES COLLET	136
Punto nº 9/31	136
PLANA SANTA AGNÉS DE LA CORONA	137
Punto nº 10/31.....	137
TORRENT BUSCASTELL	138
Punto nº 11/31	138
Punto nº 12/31	139
Punto nº 13/31	140
Punto nº 14/31.....	141
Punto nº 15/31	142
Punto nº 16/31.....	143
Punto nº 17/31	144
Punto nº 18/31.....	145
Punto nº 19/31.....	146
Punto nº 20/31	147



Punto nº 21/31	148
Punto nº 22/31.....	149
Punto nº 23/31	150
Punto nº 24/31	151
Punto nº 25/31	152
Punto nº 26/31	153
Punto nº 27/31.....	154
Punto nº 28/31	155
Punto nº 29/31	156
Punto nº 30/31	157
INUNDACIÓN DE ORIGEN MARINO.....	157
Punto nº 31/31	158

INUNDACIÓN DE ORIGEN FLUVIAL

PLANA D'ALBARCA

Punto nº 1/31		Plana d'Albarca	
			
Localización	Plana d' Albarca al norte del núcleo urbano de Sant Mateu de l'Albarca.	Coordenadas UTM	359688.5 4323308.6
		Coordenadas WGS84	1.378297 39.047731
Tipo de punto	- Zona inundable - Vías de comunicación		
Descripción	Se trata de una pequeña cuenca endorreica dedicada al cultivo. Puede incomunicar y afectar a vivienda dispersa en la zona. Los cuales quedaría incomunicados con el núcleo de Sant Mateu.		
Actuación	- Cierre de las vías de acceso. - Señalización de zona inundable. - Evacuación o confinamiento preventivo.		

TORRENT SA LLAVANERA

Punto nº 2/31		EI-631-Torrent Sa Llanera	
			
Localización	Cruce de la EI-631 con el cauce de Torrent Sa Llanera.	Coordenadas UTM	363079.9 4315845.2
		Coordenadas WGS84	1.419225 38.980898
Tipo de punto	- Punto que obstaculiza el paso de agua - Vías de comunicación		
Descripción	La obra de drenaje de la vía de comunicación puede ser insuficiente durante avenidas extraordinarias. La acumulación de cañas puede dar lugar a taponamientos empeorando la inundación. Sin señalización de peligrosidad de inundación.		
Actuación	- Corte de la carretera ante precipitaciones de elevada intensidad horaria y/o activación del barranco. - Señalización de zona inundable.		

Punto nº 3/31		EI-631 (Diseminado s'Hort Nou)	
			
Localización	EI-631 (Diseminado s'Hort Nou). Junto al restaurante la Guleria.	Coordenadas UTM	362786.69 4315701.95
		Coordenadas WGS84	1.4158905 38.9795841
Tipo de punto	- Punto que obstaculiza el paso de agua - Vías de comunicación		
Descripción	Se trata de un torrente totalmente desarticulado, cuyo cauce, en muchos puntos, es inexistente, que atraviesa la EI-641. Además, la existencia de un obstáculo (murete) lineal puede dificultar más el paso de agua. Va a desembocar en el Torrent de Sa Llanera pocos metros aguas abajo.		
Actuación	- Corte de la carretera ante precipitaciones de elevada intensidad horaria y/o activación del barranco.		



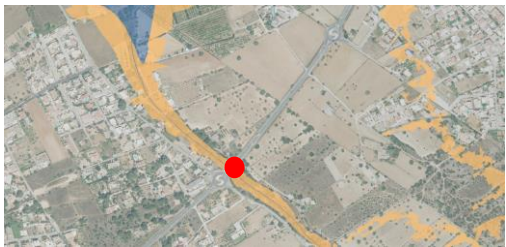
Punto nº 4/31		Avda. Can Llaudis	
			
Localización	Núcleo urbano de Can Llaudis en la avenida con mismo nombre.	Coordenadas UTM	363295.31 4311879.16
		Coordenadas WGS84	1.4225286 38.9452086
Tipo de punto	- Embalsamiento - Vías de comunicación		
Descripción	El torrente cruza la avenida anegándola.		
Actuación	- Corte del tramo de la avenida ante precipitaciones de elevada intensidad horaria y/o activación del barranco.		

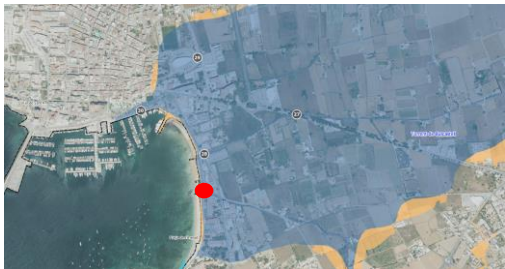


Punto nº 5/31		Torrent des Fornàs	
			
Localización	Sur del polígono industrial de Montecristo.	Coordenadas UTM	362796.5 4310700.4
		Coordenadas WGS84	1.416987 38.934589
Tipo de punto	- Vías de comunicación		
Descripción	La obra de drenaje de la vía de comunicación puede ser insuficiente durante avenidas extraordinarias. Por otra parte, se observa el paso de otras infraestructuras por el mismo cauce, así como abundantes restos de escombros.		
Actuación	- Limpieza del barranco de escombros. - Corte del tramo de la avenida ante precipitaciones de elevada intensidad horaria y/o activación del barranco.		

TORRENT ES REGUERÓ

Punto nº 6/31		Camí des Regueró	
			
Localización	Camí des Regueró en la partida de Sa Serra.	Coordenadas UTM	354632.2 4314566.9
		Coordenadas WGS84	1.322096 38.968063
Tipo de punto	- Vías de comunicación - Afectación viviendas		
Descripción	Parte del cauce ha sido ocupado por viviendas. El propio Camí des Regueró atraviesa el cauce sin ningún tipo de infraestructura de drenaje.		
Actuación	- Corte del tramo de la avenida ante precipitaciones de elevada intensidad horaria y/o activación del barranco. - Posible evacuación de viviendas cercanas.		

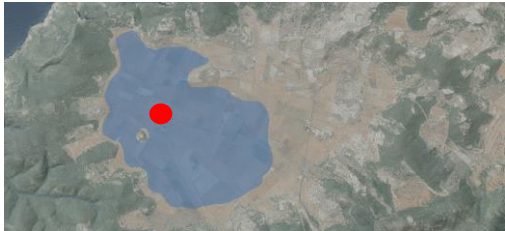
Punto nº 7/31		Camí des Regueró-Avda. de Ses Païsses	
			
Localización	Intersección entre el Camí des Regueró y la Avenida de Ses Païsses.	Coordenadas UTM	354302.4 4314841.9
		Coordenadas WGS84	1.318181 38.970494
Tipo de punto	- Vías de comunicación		
Descripción	La obra de drenaje de la vía de comunicación puede ser insuficiente durante avenidas extraordinarias.		
Actuación	- Corte del tramo de la avenida ante precipitaciones de elevada intensidad horaria y/o activación del barranco.		

Punto nº 8/31		Playa de l'Arenal	
			
Localización	Playa de l'Arenal.	Coordenadas UTM	353436.6 4315474.4
		Coordenadas WGS84	1.307918 38.975976
Tipo de punto	- Desembocadura		
Descripción	Zona altamente conflictiva donde desembocan tanto el Torrent de Buscastell como el Torrent Regueró (cauce constreñido). Zona con probabilidad de acumulación de personas ya que se trata de una playa turística y con servicios como paseo marítimo. Afectación a viviendas e instalaciones tanto en la playa como aguas arriba. Si es estado del mar esta alterado puede empeorar la situación y peligrosidad de la inundación.		
Actuación	- Cierra y evacuación de la playa e inmediaciones. - Señalización de zona inundable. - Se debe evacuar con tiempo para garantizar su seguridad.		

TORRENT ES COLLET

Punto nº 9/31		Torrent des Collet	
			
Localización	Cala salada	Coordenadas UTM	352746.3 4319242.1
		Coordenadas WGS84	1.299089 39.009796
Tipo de punto	- Desembocadura		
Descripción	Zona altamente conflictiva, se trata de un punto altamente masificado, donde no hay cobertura. El torrente y varios afluentes cruzan el camino de acceso, siendo en varios puntos el camino parte del cauce. Si es estado del mar esta alterado puede empeorar la situación y peligrosidad de la inundación.		
Actuación	- Cierre y evacuación de la playa e inmediaciones (se debe cortar el paso desde el inicio del camino en la parte alta). - Señalización de zona inundable. - Se debe evacuar con tiempo para garantizar su seguridad.		

PLANA SANTA AGNÉS DE LA CORONA

Punto nº 10/31		Pla la Corona	
			
Localización	Al oeste del núcleo urbano de Santa Agnès de la Corona.	Coordenadas UTM	354686.1 4321941.1
		Coordenadas WGS84	1.321176 39.034601
Tipo de punto	- Zona inundable - Vías de comunicación		
Descripción	Pequeña cuenca endorreica dedicada al cultivo. Puede incomunicar y afectar a vivienda dispersa en la zona, los cuales quedaría incomunicados con el núcleo de Santa Agnès de la Corona y dificultaría el acceso a la EI-651.		
Actuación	- Cierre de las vías de acceso. - Señalización de zona inundable. - Evacuación o confinamiento preventivo.		

TORRENT BUSCASTELL

Punto nº 11/31		Camí Corona de Dalt	
			
Localización	Cruce del torrente con Camí Corona del Dalt.	Coordenadas UTM	357621.4 4322809.0
		Coordenadas WGS84	1.354800 39.042992
Tipo de punto	- Vías de comunicación		
Descripción	La obra de drenaje de la vía de comunicación puede ser insuficiente durante avenidas extraordinarias causando la anegación de la vía.		
Actuación	- Señalización de zona inundable.		



Punto nº 12/31		EI-541	
			
Localización	Cruce del torrente con EI-541.	Coordenadas UTM	358180.0 4321730.1
		Coordenadas WGS84	1.361445 39.033098
Tipo de punto	- Vías de comunicación		
Descripción	La obra de drenaje de la vía de comunicación puede ser insuficiente durante avenidas extraordinarias causando la anegación de la vía. Además, se observa abundancia de vegetación que puede generar taponamientos empeorando los efectos de la avenida.		
Actuación	- Señalización de zona inundable.		

Punto nº 13/31		Camí des Broll	
			
Localización	Cruce del torrente Buscastell con Camí des Broll.	Coordenadas UTM	357878.2 4319840.2
		Coordenadas WGS84	1.358467 39.016037
Tipo de punto	- Vías de comunicación		
Descripción	Zona inundable, se trata de una zona de acceso a zonas de vivienda dispersa que pueden quedar incomunicadas. La obra de drenaje de la vía de comunicación es insuficiente, causando anegación de la vía. Además, se observa abundancia de vegetación que puede generar taponamientos empeorando los efectos de la avenida.		
Actuación	- Señalización de zona inundable. - Corte del camino		

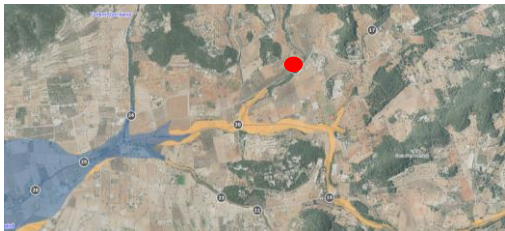


Punto nº 14/31		Camí des Broll	
			
Localización	Cruce del torrente Buscastell con Camí des Broll.	Coordenadas UTM	357363.5 4319009.4
		Coordenadas WGS84	1.352647 39.008449
Tipo de punto	- Vías de comunicación		
Descripción	Zona inundable, se trata de una zona de acceso a zonas de vivienda dispersa que pueden quedar incomunicadas. Además, se observa abundancia de vegetación que puede generar taponamientos empeorando los efectos de la avenida.		
Actuación	- Señalización de zona inundable. - Corte del camino.		

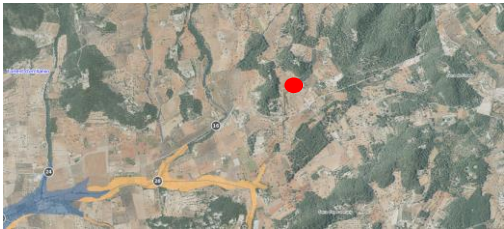


Punto nº 15/31		Camí des Broll-EI-500	
			
Localización	Cruce del torrente Buscastell con la intersección del Camí des Broll y la EI-500.	Coordenadas UTM	357194.4 4318496.3
		Coordenadas WGS84	1.350926 39.003960
Tipo de punto	- Vías de comunicación		
Descripción	A priori el ancho de luz es bastante amplio. Aun así, aguas abajo hay caminos que cruzan el torrente.		
Actuación	- Señalización de zona inundable. - Corte de caminos y de la carretera si fuera necesario.		



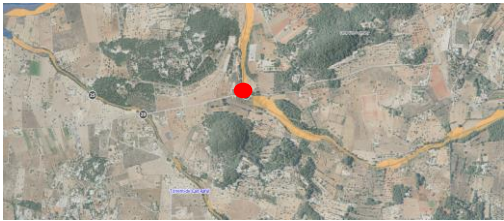
Punto nº 16/31		Camí de la Forada	
			
Localización	Cruce del torrente Buscastell con Camí de la Forada.	Coordenadas UTM	357329.4 4317132.1
		Coordenadas WGS84	1.352392 38.991589
Tipo de punto	- Vías de comunicación		
Descripción	La obra de drenaje de la vía de comunicación puede ser insuficiente ante avenidas de carácter extraordinario causando anegación de la vía. Acceso a vivienda dispersa.		
Actuación	- Señalización de zona inundable. - Corte de caminos. - Confinamiento y/ evacuación.		

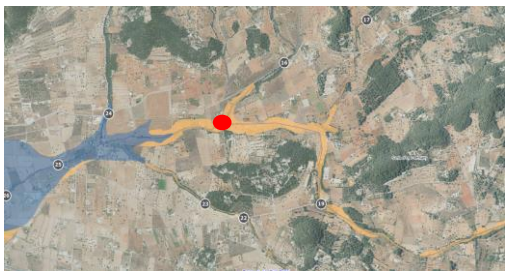


Punto nº 17/31		CEIP Buscastell-EI 500	
			
Localización	Cruce del torrente con EI-500, pocos metros arriba del CEIP Buscastell.	Coordenadas UTM	358013.9 4317460.0
		Coordenadas WGS84	1.360341 38.995031
Tipo de punto	- Vías de comunicación		
Descripción	La obra de drenaje de la vía de comunicación puede ser insuficiente ante avenidas de carácter extraordinario causando anegación de la vía. Se trata de una vía de acceso y escape del municipio.		
Actuación	- Señalización de zona inundable. - Corte de carretera. - Confinamiento y/ evacuación.		

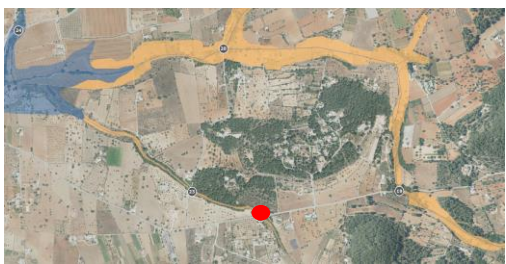
Punto nº 18/31		Torrent de n' Cala	
			
Localización	Cruce del torrente de n' Cala (afluente del Buscastell) con EI-500.	Coordenadas UTM	359457.49 4315847.51
		Coordenadas WGS84	1.3774663 38.9803458
Tipo de punto	- Vías de comunicación		
Descripción	La obra de drenaje de la vía de comunicación puede ser insuficiente ante avenidas de carácter extraordinario causando anegación de la vía. Punto de gran importancia ya que la EI-500 es una vía de evacuación del municipio. Zona donde confluyen distintos afluentes del Buscastell pudiendo provocar anegamientos.		
Actuación	- Señalización de zona inundable. - Corte de caminos. - Confinamiento y/ evacuación.		



Punto nº 19/31		Torrent de n' Cala-Camí S'Olivera	
			
Localización	Cruce del torrente de n' Cala (afluente del Buscastell) con Camí de S' Olivera.	Coordenadas UTM	357629.1 4315995.1
		Coordenadas WGS84	1.356366 38.981400
Tipo de punto	- Vías de comunicación		
Descripción	La obra de drenaje de la vía de comunicación puede ser insuficiente ante avenidas de carácter extraordinario causando anegación de la vía. Zona de acceso a vivienda dispersa.		
Actuación	- Señalización de zona inundable. - Corte de caminos. - Confinamiento y/ evacuación.		

Punto nº 20/31		Confluencia	
			
Localización	Aguas arriba de la confluencia del Torrente Buscastell con su afluente Can Rafal.	Coordenadas UTM	356803.7 4316644.8
		Coordenadas WGS84	1.346709 38.986940
Tipo de punto	- Vías de comunicación		
Descripción	Se trata de una zona donde confluyen varios afluentes del Buscastell al cauce principal. La obra de drenaje de la vía de comunicación puede ser insuficiente ante avenidas de carácter extraordinario causando anegación de la vía. Zona de acceso a vivienda dispersa.		
Actuación	- Señalización de zona inundable. - Corte de carretera. - Confinamiento y/ evacuación.		

Punto nº 21/31		Torrent de Can Rafal-EI 600	
			
Localización	Cruce del torrente de Can Rafal (afluente del Buscastell) con EI-600.	Coordenadas UTM	357442.5 4314779.1
		Coordenadas WGS84	1.354391 38.970356
Tipo de punto	- Vías de comunicación		
Descripción	La obra de drenaje de la vía de comunicación puede ser insuficiente ante avenidas de carácter extraordinario causando anegación de la vía. Se trata de la vía de acceso y escape más importante del municipio y con mayor afluencia de pasajeros.		
Actuación	- Señalización de zona inundable. - Corte de carretera. - Confinamiento y/ evacuación.		

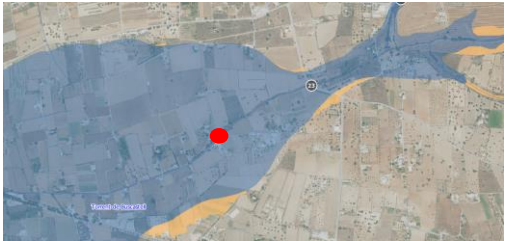
Punto nº 22/31		Torrent de Can Rafal-Camí S'Olivera	
			
Localización	Cruce del torrente de Can Rafal (afluente del Buscastell) con Camí de S' Olivera.	Coordenadas UTM	356988.1 4315885.4
		Coordenadas WGS84	1.348966 38.980307
Tipo de punto	- Vías de comunicación		
Descripción	La obra de drenaje de la vía de comunicación puede ser insuficiente ante avenidas de carácter extraordinario causando anegación de la vía. Zona de acceso a vivienda dispersa.		
Actuación	- Señalización de zona inundable. - Corte de carretera. - Confinamiento y/ evacuación.		

Punto nº 23/31		Disperso Torrent Can Rafel	
			
Localización	Tramo de la EI-600 desde la rotada de conexión con EI-30, hasta la entrada al núcleo de Sant Antoni.	Coordenadas UTM	356657.2 4315992.4
		Coordenadas WGS84	1.345023 38.981255
Tipo de punto	- Vías de comunicación - Desbordamiento		
Descripción	Zona inundable, se trata de una zona de acceso a zonas de vivienda dispersa que pueden quedar incomunicadas. El cauce atraviesa la vía sin ningún tipo de drenaje.		
Actuación	- Señalización de zona inundable. - Corte de vía. - Confinamiento y/ evacuación.		

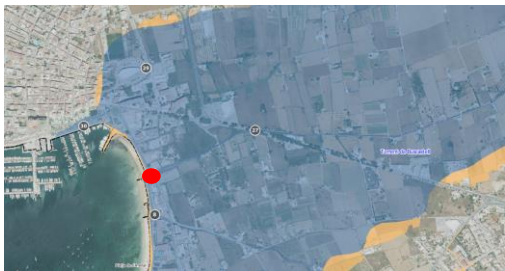
Punto nº 24/31		Torrent d'en Xanxo	
			
Localización	Intersección de Torrente d'en Xanxo con Camí de Sa Vorera.	Coordenadas UTM	355843.64 4316717.58
		Coordenadas WGS84	1.3355392 38.9876167
Tipo de punto	- Vías de comunicación - Desbordamiento		
Descripción	Zona inundable, se trata de una zona de acceso a zonas de vivienda dispersa que pueden quedar incomunicadas. Las obras de paso de agua son insuficientes ante una crecida de carácter extraordinario. Además, la acumulación de vegetación puede causar taponamientos empeorando los efectos de una posible avenida.		
Actuación	- Señalización de zona inundable. - Corte de vía. - Confinamiento y/ evacuación.		

Punto nº 25/31		Pont de Cas Prats	
			
Localización	Cruce del Camí de s'Olivera con el Torrent de Buscastell.	Coordenadas UTM	355417.11 4316315.21
		Coordenadas WGS84	1.3307573 38.9839228
Tipo de punto	- Vías de comunicación - Desbordamiento		
Descripción	Zona inundable, se trata de una zona de acceso a zonas de vivienda dispersa que pueden quedar incomunicadas. Las obras de paso de agua son insuficientes ante una crecida de carácter extraordinario. Además, la acumulación de vegetación puede causar taponamientos empeorando los efectos de una posible avenida.		
Actuación	- Señalización de zona inundable. - Corte de vía. - Confinamiento y/ evacuación.		

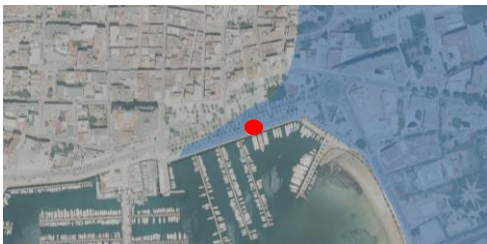


Punto nº 26/31		Camí des Pla	
			
Localización	Cruce del Camí des Pla con el Torrent de Buscastell.	Coordenadas UTM	354976.9 4316068.1
		Coordenadas WGS84	1.325669 38.981542
Tipo de punto	- Vías de comunicación - Desbordamiento		
Descripción	Zona inundable, se trata de una zona de acceso a zonas de vivienda dispersa que pueden quedar inundadas e incomunicadas. Las obras de paso de agua son insuficientes ante una crecida de carácter extraordinario. A partir de este cruce, aguas abajo, el cauce confluye paralelo al camino.		
Actuación	- Señalización de zona inundable. - Corte de vía. - Confinamiento y/ evacuación.		

Punto nº 27/31		EI-600 – Torrent de Buscastell	
			
Localización	Tramo de la EI-600 desde la rotonda de conexión con EI-30 hasta la entrada al núcleo de Sant Antoni.	Coordenadas UTM	354104.9 4315755.4
		Coordenadas WGS84	1.315714 38.978655
Tipo de punto	- Vías de comunicación - Desbordamiento		
Descripción	Zona inundable, en el tramo final del Torrent de Buscastell. Se trata de la vía principal de acceso y escape al núcleo urbano de Sant Antoni, y al municipio en general, pudiendo afectar tanto a vehículos como a viandantes y residentes de las inmediaciones. Las obras de paso de agua son insuficientes ante una crecida extraordinaria.		
Actuación	- Señalización de zona inundable. - Corte de vía. - Confinamiento y/ evacuación.		

Punto nº 28/31		Desembocadura Torrent de Buscastell	
			
Localización	Playa s'Arenal.	Coordenadas UTM	353428.5 4315657.9
		Coordenadas WGS84	1.307965 38.977551
Tipo de punto	- Vías de comunicación - Desbordamiento		
Descripción	Zona altamente conflictiva donde desembocan tanto el Torrent de Buscastell como el Torrent Regueró. Las obras de drenaje del agua del Torrent Buscastell son insuficientes ante una crecida extraordinaria. Zona con probabilidad de acumulación de personas ya que se trata de una playa turística y con servicios como paseo marítimo. Afectación a viviendas e instalaciones tanto en la playa como aguas arriba. Si es estado del mar esta alterado puede empeorar la situación y peligrosidad de la inundación.		
Actuación	- Señalización de zona inundable. - Evacuación.		

Punto nº 29/31		Estación de Autobuses	
			
Localización	C/ Londres, s/n.	Coordenadas UTM	353394.38 4316085.63
		Coordenadas WGS84	1.3074168 38.9814888
Tipo de punto	- Desbordamiento - Afectación a instalaciones y equipamientos.		
Descripción	Zona inundable altamente conflictiva por la probabilidad de acumulación de personas.		
Actuación	- Cierre de la estación y evacuación. - Se debe evacuar con tiempo para garantizar su seguridad. - Comunicación con las líneas que hacen parada en la estación para comunicar la situación y valorar si suspender la comunicación o ver la posibilidad de realizar la dejada de pasajeros en zonas seguras.		

Punto nº 30/31		Pg. de la Mar	
			
Localización	Pg. de la Mar	Coordenadas UTM	353139.02 4315842.35
		Coordenadas WGS84	1.3045495 38.9792769
Tipo de punto	- Desbordamiento - Afectación a instalaciones y equipamientos		
Descripción	Zona altamente conflictiva con probabilidad de acumulación de personas (zona turística) y presencia de instalaciones en zonas inundables (policía local, sede histórica del Ayuntamiento, etc.). Si es estado del mar esta alterado puede empeorar la situación y peligrosidad de la inundación. (Probabilidad de rissagas)		
Actuación	- Cierre del paseo y evacuación. - Se debe evacuar con tiempo para garantizar su seguridad.		

INUNDACIÓN DE ORIGEN MARINO



Punto nº 31/31		Molí de Sa Punta	
			
Localización	Ubicado en el núcleo urbano de Sant Antoni desde la Playa des Pouet hasta las inmediaciones de la Playa S'Arenal.	Coordenadas UTM	353081.0 4315066.8
		Coordenadas WGS84	1.304098 38.972304
Tipo de punto	- Zona inundable por intrusión marina (rissagas) - Afectación a bienes protegidos		
Descripción	Afectación al parque Sa Punta del Molí y parte del Paseo marítimo.		
Actuación	- Cierre de las vías de acceso y parque. - Señalización de zona inundable.		